

Kit de Reparación Electrónica

313011E
ES

Num. De Pieza 256493 - Utilizado con SDM5: Inglés, Español, Francés

Num. De Pieza 256494 - Utilizado con SDM15, SDP5, SDP15: Inglés, Español, Francés

Num. De Pieza 255886 - Matrix 5 and Matrix 15 Medidores - Inglés, Español, Francés

Num. De Pieza 24R602 - Matrix 5 and Matrix 15 Medidores - Alemán, Italiano, Polaco




Instrucciones de Seguridad Importantes

Lea todas las instrucciones y advertencias incluidas en este manual y en el Manual de Instrucciones.

El kit incluye:

FN	Descripción	Cantidad
1	CONJUNTO, electrónicos con tapa	1
2	Junta O-RING	1

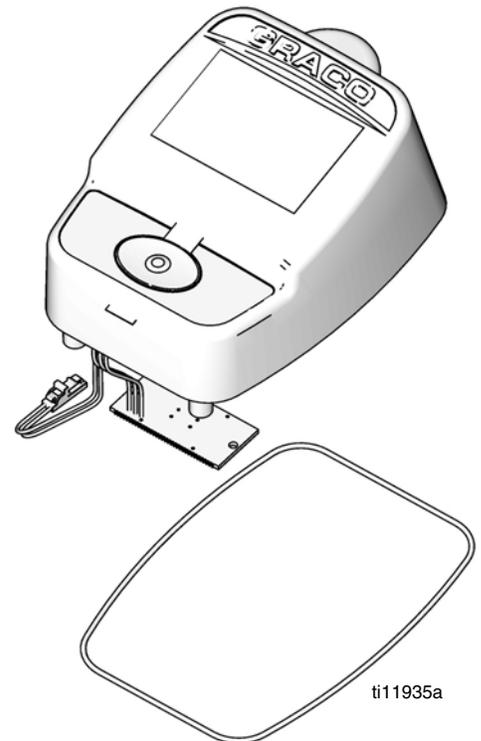

Instrucciones de Reparación

A menos que se indique lo contrario, estas instrucciones se aplican tanto para los medidores.

Desarmado

1. Utilice una llave Torx (T20) para quitar los tornillos ubicados en las cuatro esquinas (A) de la base del medidor (FIG. 1). Conserve estas piezas para volver a armar el instrumento.

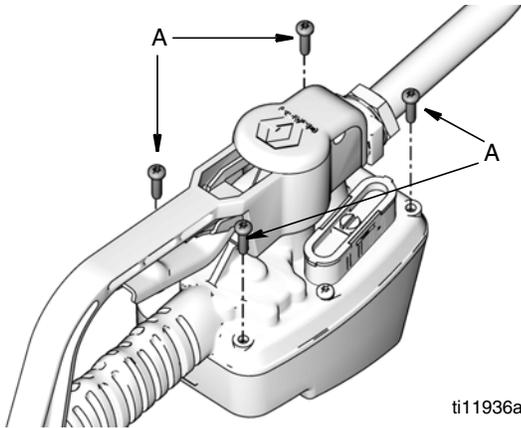


FIG. 1

2. Gire el medidor e incline la parte trasera de la tapa (FIG. 2).

 No podrá remover la tapa completamente hasta no desconectar el conector de la batería (B) y, en el Medidor Prefijado, el conector de la solenoide (C).

El modelo mostrado es el Prefijado

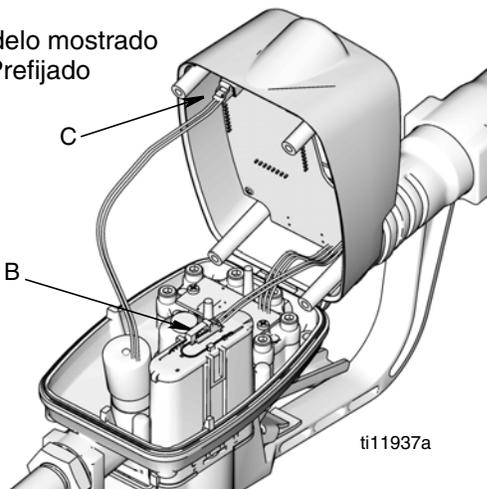


FIG. 2

3. Desacople el conector de la batería (B) (FIG. 3).

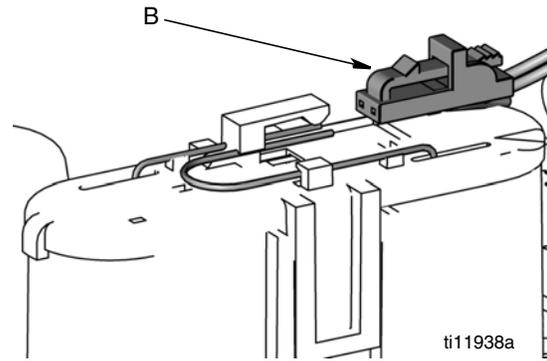


FIG. 3

4. Para el Medidor Prefijado únicamente, desacople el conector de la solenoide (C) (FIG. 4).

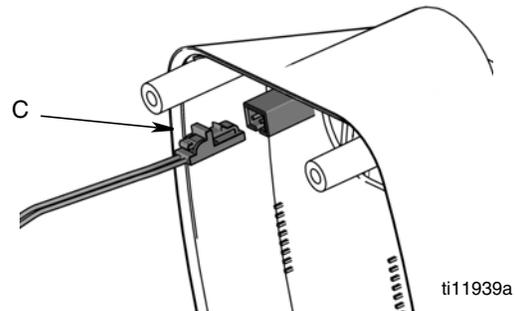


FIG. 4

5. Quite los dos tornillos (D) que sostienen la media caña de la plaqueta a la tapa (FIG. 5). Conserve estas piezas para volver a armar el instrumento. Quite el conjunto de la tapa.

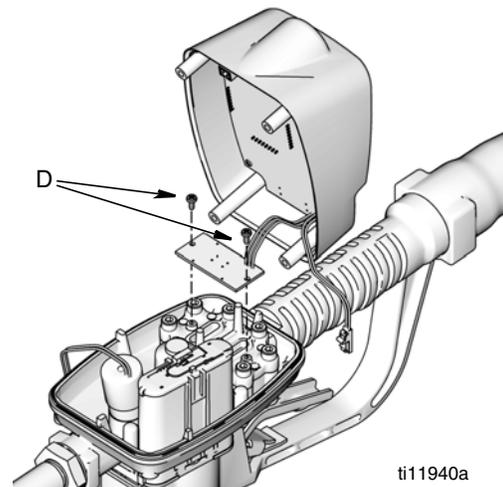


FIG. 5

- Quite y deseche las juntas o-ring (2).

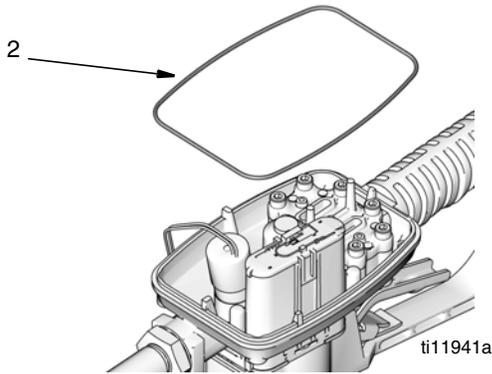


FIG. 6

Armado

- Instale nuevas juntas o-ring (2) (FIG. 6).
- Instale la media caña de la plaqueta nueva en la tapa.
- Utilice dos tornillos (D) para ajustar la media caña de la plaqueta a la carcasa del medidor (FIG. 7). Ajuste los tornillos hasta que lleguen al fondo de la carcasa.

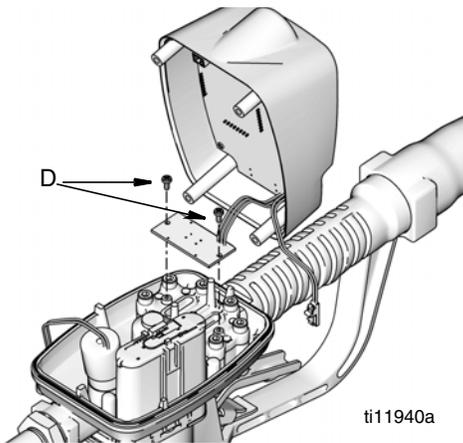


FIG. 7

- Reconecte el conector de la batería, deslizando con cuidado el conector en los terminales de la batería (E) hasta que quede trabado de forma segura en su lugar (B) (FIG. 8).

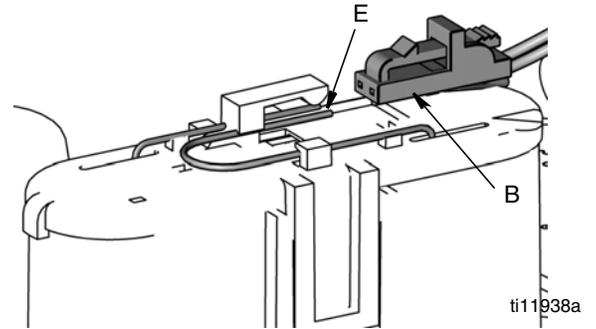


FIG. 8

- Para el Medidor Prefijado únicamente, reconecte el conector de la solenoide (C) (FIG. 9).

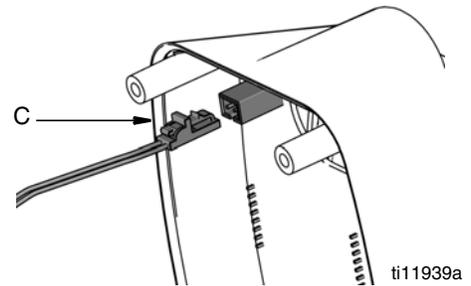


FIG. 9

- Cierre la tapa.

AVISO

Al cerrar la tapa, preste atención de no morder los cables con la misma.

- Vuelva a colocar los 4 tornillos (A). Ajuste cada uno con una fuerza de torsión de 24 a 35 libra-pulgadas.

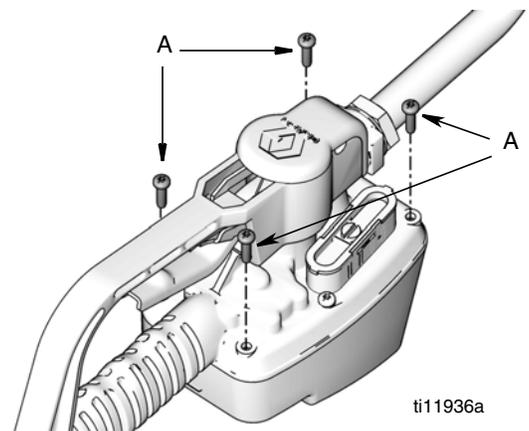


FIG. 10

*Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.
Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.*

Para información sobre patentes, vea www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 312942

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis

Oficinas internacionales: Bélgica, China, Corea, Japón

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2008, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

www.graco.com
Revised May 2015