

Pulverizadores de texturas para interiores **Rental Pro 900 y 1250**

312304B
ES

Sólo para materiales base agua

Modelos: 254977 y 254978

Presión máxima de trabajo del fluido de 70 psi (0,49 Mpa, 4,9 bar)



Instrucciones importantes de seguridad.

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde las instrucciones.

Manuales relacionados



311777



312302



ti8867a


Modelo 254978 representado

Advertencias

A continuación se ofrecen advertencias en general relacionadas con la seguridad de la puesta en marcha, utilización, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. Además, puede encontrar advertencias adicionales a lo largo de este manual siempre que sea pertinente. Los símbolos que aparecen en el texto del manual se refieren a estas advertencias generales. Cuando vea estos símbolos en el manual, consulte estas páginas para obtener una descripción del riesgo específico.


	Advertencias
	Peligro de incendios y explosiones Una toma de tierra inadecuada del equipo, la ventilación insuficiente, o la presencia de llamas abiertas o chispas, pueden representar un peligro de incendio o de explosión, además de la posibilidad de graves heridas. - El sistema ha sido diseñado únicamente para materiales base agua. Utilice únicamente líquidos compatibles con el equipo. Consulte las Características técnicas de todos los manuales del equipo. Lea las advertencias del fabricante del fluido y del disolvente. - Conecte a tierra el equipo. Vea Conexión a tierra y requisitos eléctricos, página 5. - Si se experimenta la formación de electricidad estática o si nota una descarga eléctrica durante el uso de este equipo, interrumpa la operación de pulverización inmediatamente. No use el equipo hasta haber identificado y corregido el problema. - Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina. - Respete todas las normas estatales y nacionales aplicables relativas a fuego, electricidad y la seguridad.
	Peligros debidos a la utilización incorrecta del equipo Un uso incorrecto del equipo puede provocar una rotura o un funcionamiento defectuoso del mismo y provocar serios daños. - Antes de utilizar este equipo, lea todos los manuales, tarjetas y etiquetas, incluyendo las etiquetas e instrucciones del material. - No exponga el sistema a la lluvia. Guárdelo siempre en el interior. - No altere ni modifique el equipo. - No pulverice materiales compactos. - No exceda la presión máxima de trabajo de la pieza de menor potencia del sistema. - Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas. - Para reducir el riesgo de provocar graves daños, incluyendo descargas eléctricas y salpicaduras de líquido en los ojos, siga el Procedimiento de descompresión en la página 5 antes de revisar la unidad. - No utilice las mangueras para tirar del equipo. - Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas móviles y superficies calientes. - No exponga las mangueras Graco a temperaturas por encima de 55 °C (130 °F) ni por debajo de -37 °C (-35 °F). Guarde los líquidos peligrosos en recipientes aprobados. Elimínelos de acuerdo con las normas locales, estatales y nacionales. - Nunca inhale directamente aire comprimido, ya que puede contener vapores tóxicos.
	Peligro de quemaduras Las superficies del equipo y del fluido calentado pueden calentarse mucho durante el funcionamiento. Para evitar quemaduras graves, no toque el fluido o el equipo caliente. Espere hasta que haya enfriado.

	Advertencias
 	Peligro de descarga eléctrica Para reducir el riesgo de descargas eléctricas: • Compruebe que el pulverizador está bien conectado a tierra a través de una toma eléctrica. • Utilice únicamente cables de extensión de 3 hilos. • Compruebe que los terminales de conexión a tierra del pulverizador y de los cables de extensión están intactas. Una instalación incorrecta del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o explosión que podrían causar lesiones graves o mortales. • No lo utilice sin la cubierta. • Apague el pulverizador. Siga el Procedimiento de descompresión, página 5, y desenchufe la unidad antes de desmontar las piezas.
 	Peligros del equipo a presión El fluido procedente de la pistola, y las fugas de las mangueras o de piezas rotas pueden salpicar fluido en los ojos o en la piel y causar lesiones graves. • Siga el Procedimiento de descompresión, página 5, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo. • No dirija la pistola de pulverización hacia ninguna persona, no coloque la mano, los dedos ni un trapo sobre la boquilla, ni intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo. • Utilice siempre ropa de protección adecuada, guantes y gafas.
	Peligro del disolvente de limpieza con las piezas de plástico Utilice únicamente disolventes base agua compatibles para limpiar las piezas de plástico o las piezas sometidas a presión. Muchos disolventes pueden degradar las piezas de plástico hasta el punto en que pueden fallar. Si esto ocurriera, podrían producirse lesiones graves o daños materiales. Consulte las Características técnicas en la página 15 de este manual y de todos los manuales de instrucciones del equipo. Lea las advertencias del fabricante del fluido y del disolvente.
	Equipo de protección personal Debe utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente, incluyendo lesiones oculares, la inhalación de vapores tóxicos, quemaduras o la pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a: • Gafas de protección • Ropas protectoras y un respirador, tal como recomiendan los fabricantes del fluido y del disolvente • Guantes • Protección auditiva

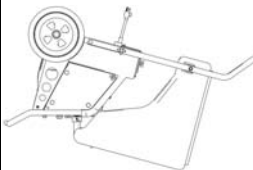PRECAUCIÓN	
 ti9016a	• El agua o el material que permanece en la unidad cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación puede causar daños en el motor y/o retrasar la puesta en marcha de la bomba. No permita que la unidad se congele. • Antes de añadir el material o de poner en marcha la unidad en temporadas frías, pase agua caliente por la bomba. Para asegurarse de que vacía completamente el agua y el material de la unidad: 1. Desconecte la línea de material del pulverizador. 2. Inclíne el pulverizador hacia arriba, tal como se muestra.
 ti9010a	Antes de añadir material a la tolva, instale una protección contra proyecciones. Cuando sólo quede una pequeña cantidad de material en la tolva, la protección contra proyecciones impedirá que salga material cuando se apaga la unidad. Los residuos de material podrían salpicar los ojos o la piel del operario.

Identificación de los componentes

Modelo 254978 representado

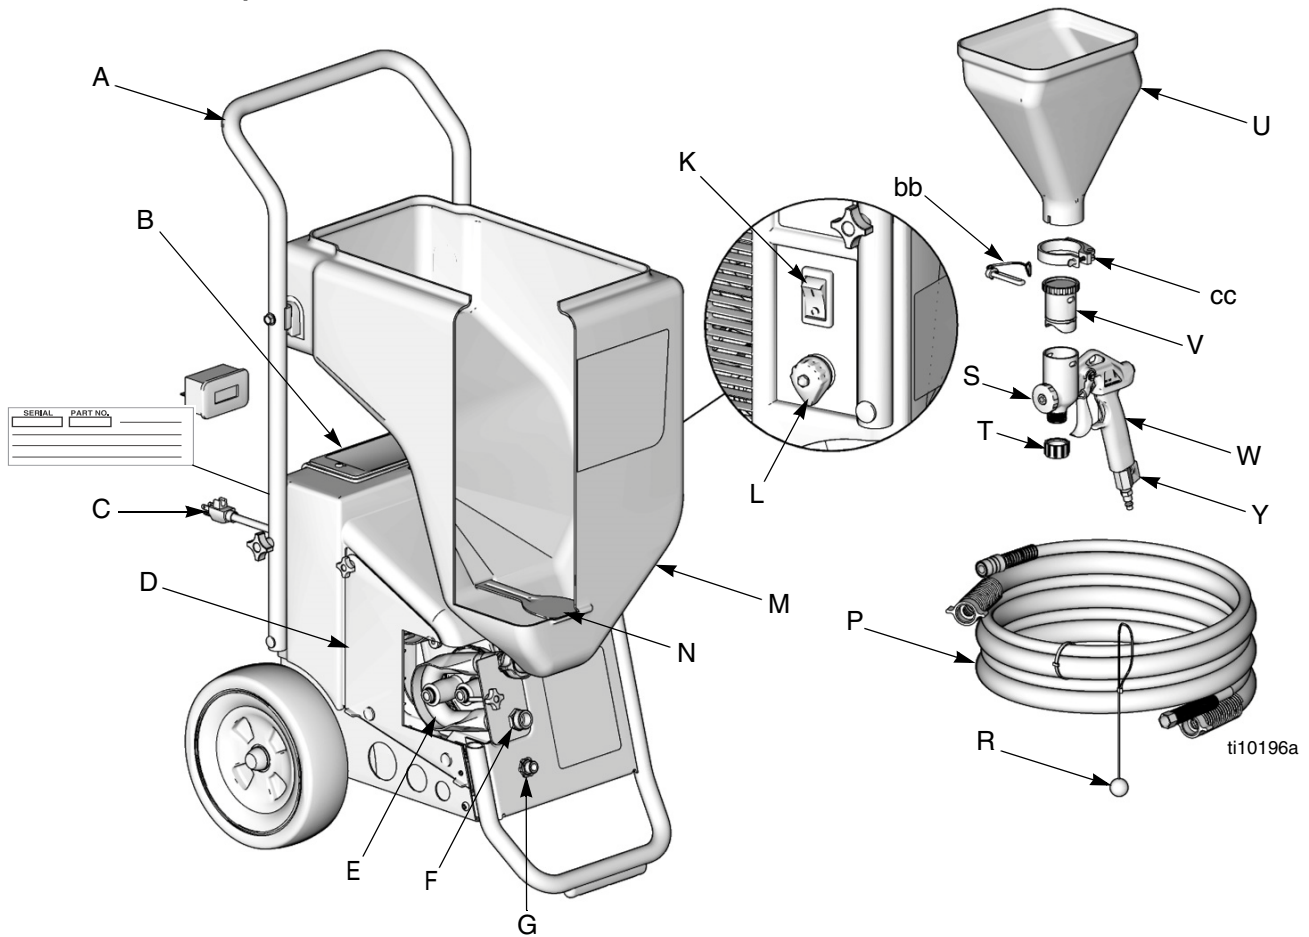

Ítem	Componente	Ítem	Componente
A	Empuñadura	P	Manguera de material/aire
B	Caja de herramientas	R	Indicador de espesor del material
C	Cable de alimentación (120V, 25 ft)	S	Boquilla
D	Panel lateral de acceso a la bomba	T	Tapón de la manguera
E	Bomba RotoFlex™ II (interior)	U	Tolva Touch-up (3/4 de galón)
F	Salida de la manguera de la bomba	V	Tapón de la pistola
G	Salida de la manguera de aire	W	Pistola con tolva
K	Interruptor de encendido/apagado	Y	Control de aire
L	Control del caudal de material	bb	Clip del tapón de la pistola
M	Tolva de material - 10 galones, Rental Pro 900 Tolva de material - 12 galones, Rental Pro 1250	cc	Abrazadera de la tolva
N	Protección contra proyecciones		

Preparación

Procedimiento de descompresión

Para reducir el riesgo de lesiones, siga este procedimiento siempre que vea este símbolo en este manual. También lleve a cabo este procedimiento siempre que:




- Termine la operación de pulverizado;
- Revise o repare cualquier pieza de este sistema
- Instale o limpie la boquilla de pulverización




1. Coloque el interruptor de potencia en la posición OFF.



2. Dispare la pistola hacia el interior de la tolva de material.

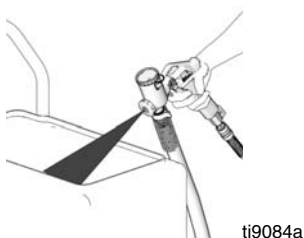


3. Abra la válvula neumática de la pistola.

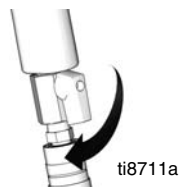

Requisitos eléctricos y de conexión a tierra

Este pulverizador debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar un cable por donde puede escapar la corriente eléctrica. El cable del pulverizador incluye un hilo de conexión a tierra con la clavija de conexión a tierra adecuada. La clavija debe estar enchufada en una toma correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con los códigos y decretos locales.


Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas con respecto a la conexión a tierra de este producto. No modifique la clavija suministrada; si no encaja en la toma eléctrica, pida a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.



¡Los racores de la manguera de aire pueden calentarse! Antes de retirar la manguera de aire, espere 15 minutos hasta que el pulverizador se enfríe.

Sistemas 120V CA

- Este equipo requiere un circuito eléctrico de 120V CA, 60 Hz, 15A, con un receptáculo de conexión a tierra. No utilice un adaptador con este producto.

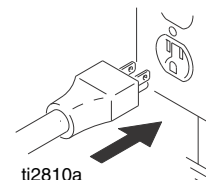

Cables de extensión

- Utilice únicamente un cable de extensión con una clavija de 3 conexiones en buen estado.
- Para cables de 7,6 a 15,2 m (de 25 a 50 ft), utilice 3 hilos, 14 AWG (1,5 mm²) como mínimo.
- Para cables de hasta 30,48 m (100 ft.), utilice 3 hilos, 12 AWG (2,5 mm²) como mínimo.

Compresor de aire auxiliar

No utilice un compresor de aire auxiliar con este sistema de pulverización.

Requisitos eléctricos del generador

3500 W (3,5 KW) como mínimo.

Tamaño y longitud de la manguera


El sistema incluye un juego de mangueras que consiste en una manguera de material de 25 mm D.I. x 7,6 m (3/4 pulg. ID x 25 ft) y una manguera de aire de 3/8 pulg. D.I.

No utilice mangueras de material de más de 7,6 m (25 ft.).

Puesta en marcha


Importante

- Si va a dejar de pulverizar durante más de 5 minutos, apague el pulverizador para evitar que se reduzca la vida útil de la manguera de la bomba.
- No permita que el material se seque en el interior de la bomba, las mangueras, la pistola o el sistema de pulverización.




Pulverización de texturas (material suministrado desde la unidad)


Quando utilice material suministrado desde la unidad, coloque el tapón de pistola en la parte superior de la pistola. Asegúrese de que las dos lengüetas del tapón están bien encajadas. Debe retirar el tapón de manguera de la parte inferior de la pistola.

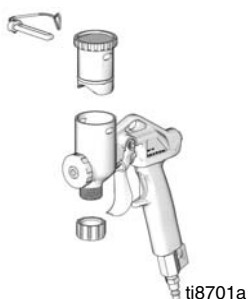


1. Conecte las mangueras de aire y de material a las salidas de la manguera de material y de aire de la pistola.

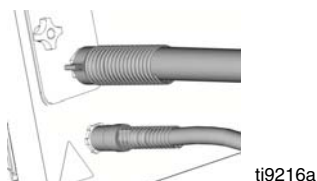


2. Abra la válvula neumática.

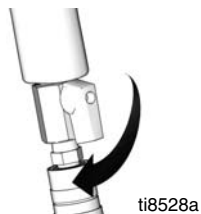

3. Conecte la manguera de aire a la pistola.

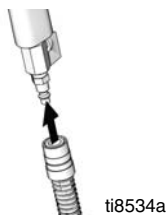


4. Conecte la manguera de material a la pistola.

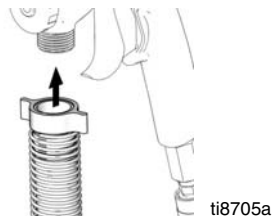


5. Verifique que se encuentra instalada la protección contra proyecciones, **Precaución**, página 3.



6. Instale la boquilla de pulverización. Vea el **Gráfico de selección de boquillas recomendadas**, página 10.

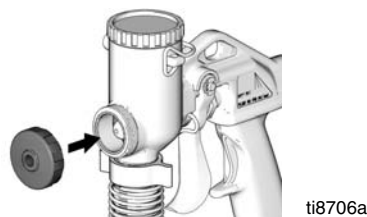

7. Llene la tolva de material con 1 galón de agua.

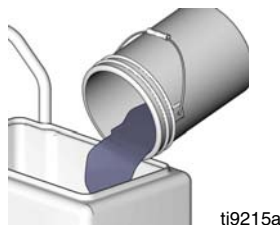


8. Gire el mando de control de caudal del material completamente hacia la derecha.



9. Coloque el interruptor de encendido en ON.




10. Cierre la válvula neumática de la pistola.

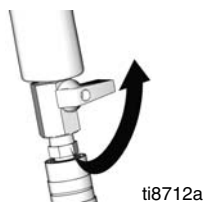

11. Dirija la pistola hacia un cubo de desecho y dispare el gatillo para bombear agua por el sistema. Siga disparando la pistola hasta que la tolva esté vacía.



12. Añada la textura mezclada previamente a la tolva de material. Consulte Mezclado del material, página 9.
13. Siga disparando de la pistola y pulverice hacia el interior del cubo de desecho hasta que salga un chorro continuo de material por la pistola.
14. Suelte el gatillo. Para conseguir un chorro de pulverización uniforme, ajuste la válvula neumática y la tuerca de ajuste del caudal. Si no consigue el abanico deseado, cambie la boquilla, página 10.

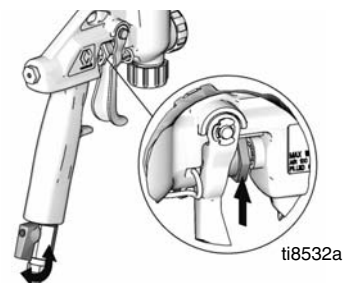

Si la manguera de material está retorcida, el caudal de fluido estará restringido.

Acoplamiento de tolva Touch Up


PRECAUCIÓN

Si no coloca el interruptor de selección en la posición 'Hopper Gun' (Pistola con tolva) cuando utiliza una pistola con tolva se producirán daños en la manguera de la bomba.


Cuando utilice la tolva Touch Up, el tapón de la manguera debe estar firmemente colocado en la parte inferior de la pistola. Retire el tapón de la parte superior de la pistola.



1. Conecte la manguera de aire al pulverizador.
2. Conecte la manguera de aire a la pistola.

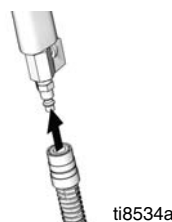


3. Deslice la tolva en la parte superior de la pistola y apriete la abrazadera.
4. Instale la boquilla de pulverización. Página 10.

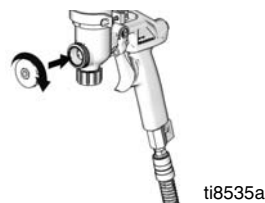


5. Llene la tolva 'Touch-up' con la textura mezclada previamente. Vea Mezclado del material, página 9.



6. Gire el mando de control de caudal del material completamente hacia la izquierda.

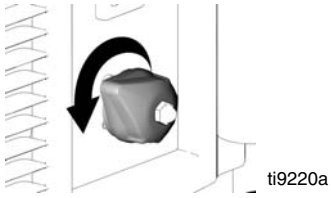


7. Abra la válvula neumática de la pistola.

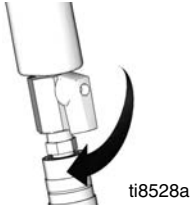

8. Coloque el interruptor de encendido en ON.



9. Para conseguir un chorro de pulverizador uniforme, ajuste la válvula neumática y la tuerca de ajuste del caudal. Si no consigue el abanico deseado, cambie las boquillas (ver página 10).

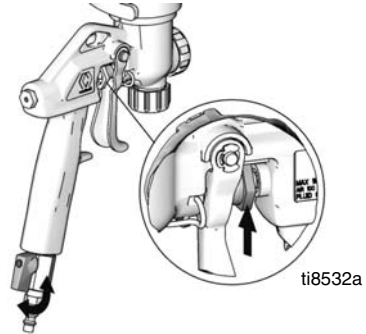

Mezclado del material

 Es esencial utilizar la mezcla de material correcta. La bomba no funcionará si la mezcla es demasiado espesa.

Mezcle el material en un recipiente aparte antes de echarlo en la tolva.

Utilice el medidor de espesor del material para determinar si la mezcla tiene el espesor adecuado para ser pulverizada.

*El indicador de espesor del material sólo determinará si el material es suficientemente fino como para pasar por la bomba. Para ciertas aplicaciones o para velocidades de pulverización más altas, es posible que tenga que diluir la mezcla.

Mezcla seca – bolsa de 18 kg (40 lb)

 Para conseguir los mejores resultados, no utilice bolsas de material a medio llenar.

1. Mezcle con cuidado el material de texturado con agua según las instrucciones del fabricante que figuran en la bolsa.



ti2496a

2. Agite para mezclar utilizando un taladro de media pulgada, de velocidad variable, con una paleta de mezcla, hasta conseguir una consistencia uniforme y sin grumos.




ti2497a

3. Espere a que la textura de la superficie se asiente unos 15 minutos por lo menos. Vuelva a mezclar antes de utilizar.
4. Después de que el material esté bien mezclado, coloque suavemente la bola del extremo del indicador de espesor sobre la superficie de la mezcla.

 Para que el ensayo sea preciso, asegúrese de que el indicador esté seco y limpio cada vez que lo utiliza.

5. Observe la bola en el material. Cuando el material es lo suficientemente fino como para ser pulverizado, la bola se hundirá completamente en la mezcla.

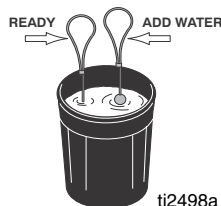

ti2498a

6. Si la bola no se hunde completamente en la mezcla en menos de 10 segundos, añada más agua, agite y vuelva a realizar el ensayo.

Mezcla previa

1. Vierta lentamente de 1,9 a 3,8 litros (2 a 4 cuartos de galón) de agua en un cubo con 18,9 litros (5 galones) de pre-mezcla.




ti2493a

2. Agite para mezclar utilizando un taladro de media pulgada, de velocidad variable, con una paleta de mezcla, hasta conseguir una consistencia uniforme y sin grumos.
3. Después de que el material esté bien mezclado, coloque suavemente la bola del extremo del indicador de espesor sobre la superficie de la mezcla.

 Para que el ensayo sea preciso, asegúrese de que el indicador esté seco y limpio cada vez que lo utiliza.

4. Observe el comportamiento de la bola en el material. Cuando el material es lo suficientemente fino como para ser pulverizado, la bola se hundirá completamente en la mezcla.

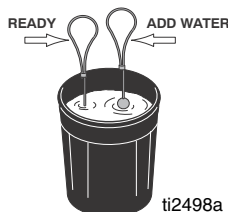

ti2498a

5. Si la bola no se hunde completamente en la mezcla en menos de 10 segundos, añada más agua, agite y vuelva a realizar el ensayo.

Técnicas de pulverización

Gráfico de selección de boquillas recomendadas

Aplicación	Tamaño de la boquilla ²	Volumen de aire ¹
Simulación acústica	6 mm, blanca (fino a mediano) 8 mm, gris (grueso)	medio a alto
Monda de naranja	4 mm, beige 6 mm, blanca	medio a alto
Revestimiento por salpicado	6 mm, blanca 8 mm, gris	bajo a medio
Caída	8 mm, gris 12 mm, negra	bajo

¹Controle el volumen de aire con la válvula neumática de la pistola.

²Para conseguir mayor volumen de material, pruebe una boquilla más grande.

Ajuste del sistema

Un caudal suficiente de fluido (volumen y presión) y una buena atomización son el resultado del equilibrio entre el aire de atomización, el espesor del material/caudal del material y la selección de la boquilla. Para conseguir este equilibrio para su aplicación en particular, es necesario realizar pruebas hasta conseguir los resultados deseados. Tenga en cuenta lo siguiente cuando realice el ajuste de la pistola:

- Seleccione la boquilla adecuada para su aplicación. Consulte el cuadro de selección de boquillas. Recuerde, cuanto mayor sea la boquilla, más pesado será el abanico.
- Ponga en marcha el pulverizador con la válvula de caudal de aire completamente abierta. Si fuera necesario, reduzca lentamente el flujo de aire hasta que consiga un abanico de pulverización satisfactorio. Utilice la máxima cantidad de aire en la pistola para conseguir el abanico de pulverización adecuado y reducir al mínimo el retroceso de la pistola.
+ Realice las pruebas de pulverización sobre un cartón. Sujete la pistola a una distancia de 45,7 a 60,9 cm (18 a 24 pulg.) de la superficie. Mantenga esta distancia de pulverización para la mayoría de las aplicaciones.
- En todas las unidades, los ajustes de caudal del aire y del material se realizan en la pistola. Las unidades Rental Pro 1250 tienen un botón selector para controlar el caudal del material (L).

+ La apertura de la válvula neumática aumenta el caudal de aire a través de la pistola, por lo que se reduce el caudal de material de textura que pasa por la bomba.

+ El cierre de la válvula neumática reduce el caudal de aire a través de la pistola, por lo que se aumenta el caudal de material de textura que pasa por la bomba.

Para conseguir menos material

Pruebe uno de los métodos siguientes o una combinación de varios de ellos:

- Abra la válvula neumática.
- Gire la tuerca de ajuste del caudal de la pistola en sentido antihorario para reducir el caudal.
- Utilice una boquilla más pequeña.

Para conseguir más material

Pruebe uno de los métodos siguientes o una combinación de varios de ellos:

- Cierre la válvula neumática.
- Gire la tuerca de ajuste del caudal de la pistola en sentido horario para aumentar el caudal.
- Utilice una mezcla de material más diluida.
- Utilice una boquilla más grande.

Para evitar una oleada de material cuando se dispara el gatillo

Cuando deja de apretar el gatillo, en el sistema se acumulará presión. Para evitar una oleada de material cuando se dispara por primera vez el gatillo:

- Cuando dispare por primera vez el gatillo, dirija la pistola en dirección contraria a la superficie que está pintando.
- Cuando comience a pulverizar por primera vez, mantenga la pistola alejada de la superficie y acérquese gradualmente.
- Siga moviendo la pistola.
- Después de comenzar a pulverizar, dispare la pistola lo menos posible.

Para la pulverización en continuo

Mantenga bloqueado el gatillo en posición abierta para reducir la fatiga del operario.

Compruebe periódicamente la consistencia del material

Verifique la consistencia del material y dilúyalo según sea necesario para mantener la consistencia adecuada. El material podría espesarse a medida que se asienta y reducir la velocidad de producción. Agitar periódicamente.

Parada y limpieza

 Mantenga limpia la bomba y la manguera mientras conmuta entre las aplicaciones de simulación acústica, descuelgue y piel de naranja. Una bomba sucia podría aplicar partículas de textura en el acabado final.

PRECAUCIÓN


- Para mejorar la vida de la bomba, apáguela cuando no esté pulverizando.
- Antes de retirar la manguera de material, compruebe que se ha aliviado la presión y que no hay material en la manguera.
- Para mantener la unidad en buenas condiciones, límpiela siempre minuciosamente y prepárela para el almacenamiento.



Pulverización de texturados (tolva de material de 8-10 galones)

Cuando haya terminado de pulverizar:

1. Abra la válvula neumática de la pistola.

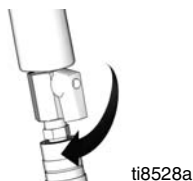

2. Asegúrese de que el mando de control del caudal del material está completamente girado a la derecha.




3. Coloque el interruptor de encendido en ON.



4. Cierre la válvula neumática de la pistola.

5. Dispare la pistola hacia el interior de un cubo hasta que haya bombeado la mayor parte de la mezcla de textura.
6. Llene la tolva de material con 2-4 galones de agua limpia.
7. Pulverice hacia el interior de la tolva de material para hacer circular el agua por la pistola y la manguera. Mientras circula el agua, utilice la pistola para limpiar la tolva de material.

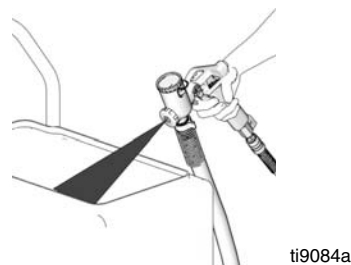

8. Abra parcialmente la válvula neumática de la pistola y utilice el aire para conseguir una mayor limpieza.
9. Pulverice el agua en un cubo de desecho para vaciar la tolva de material.

 Puede utilizar un cepillo suave para eliminar el material que se ha secado.

10. Coloque el interruptor de potencia en OFF.
11. Abra la válvula neumática de la pistola. **Libere la presión**, página 5.


PRECAUCIÓN

Si el agua se congela, la unidad podría sufrir daños. En las temporadas frías, guarde el sistema en un lugar donde no pueda helarse.


Desmontaje de la tolva de material del pulverizador:

La tolva de material puede desmontarse para limpiarla. Para desmontarla:

1. Afloje el racor inferior.

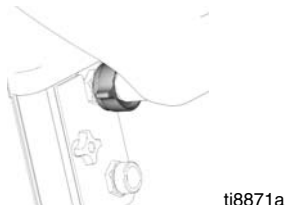

2. Levante verticalmente la tolva de material para desmontarla de la unidad.

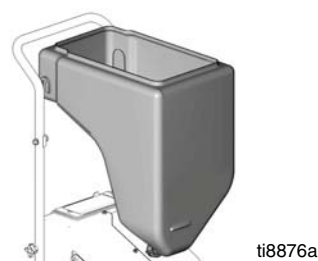

3. Tape con la mano la abertura de la parte inferior de la tolva de material.
4. Lleve la tolva a la zona de limpieza.

Par volver a instalarla:

1. Coloque la tolva de material en el pulverizador, alineando el racor con el pulverizador.
2. Apriete a mano el racor.

Acoplamiento de la tolva 'touch-up'

Cuando haya terminado de pulverizar, realice las siguientes operaciones:

1. Apague el compresor. Desconecte la línea de aire de la pistola.
2. Vacíe el material en un cubo hasta que la mayor parte del material de textura esté fuera de la tolva.




3. Llene la tolva con agua limpia. Retire la boquilla de la pistola y deje que el agua fluya a través y fuera de la pistola.

4. Siga lavando hasta que la pistola esté limpia.
5. Coloque el interruptor de encendido en ON.



6. Abra la válvula neumática de la pistola.

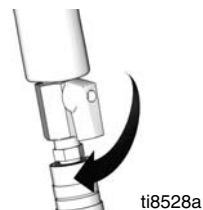

7. Dispare la pistola para pasar aire por la boquilla, eliminando cualquier residuo de material.
8. Desmonte la tolva de la pistola y termine de limpiar todos los componentes. Puede utilizar un cepillo suave para eliminar el material que se ha secado en la superficie.

 Asegúrese de mantener los conductos de aire de la aguja limpios y exentos de material.

Para mejorar las condiciones de trabajo en futuras utilizaciones, después de limpiar, aplique unas gotas de aceite ligero en:

- la pieza de desconexión rápida de la manguera de aire
- las conexiones de la manguera de material
- el ajuste de caudal de la pistola

Transporte del pulverizador

Para almacenar y transportar el pulverizador más fácilmente, puede desmontar el asa y la tolva.


Para desmontar la tolva del pulverizador, siga el procedimiento descrito en la página 12.

Para desmontar el asa:

1. Afloje los dos (2) tornillos con tuerca de mariposa de cada lado del asa.
2. Extienda el asa y desmóntela.

 El asa debe utilizarse únicamente para empujar o tirar del pulverizador.

Localización de averías



Problema	Causa	Solución
El pulverizador no funciona	El interruptor de potencia no se enciende	Encienda el interruptor.
	No hay electricidad en la toma de corriente mural	Enchufe otro aparato para comprobar la toma de corriente. Si el aparato tampoco funciona, pruebe otra toma de corriente.
	Generador del tamaño incorrecto	Utilice un generador de 3500 vatios o de más potencia. Consulte los Requisitos eléctricos del generador, página 5.
	Se ha activado el disyuntor	Reponga el disyuntor.
La bomba no envía material	Bloqueo de aire	Abra la válvula neumática de la pistola.
	El mando de control del caudal del material está en posición incorrecta	Mueva el mando de control del caudal del material hasta la posición correcta para la aplicación.
	La mezcla es demasiado espesa	Añada agua para diluir el material. Utilice el indicador de espesor del material.
	Racores flojos	Inspeccione y vuelva a apretar todos los racores.
	Pistola obstruida	Libere la presión , página 5. Desconecte la pistola de la manguera. Limpie la pistola.
	La manguera de la bomba está desgastada	Reemplace la manguera. Se recomienda reemplazar la manguera una vez al año.
	Bomba fría	Traslade la bomba hasta un recinto más cálido y espere a que se caliente, o pase agua caliente por el pulverizador.
Sale producto por la parte inferior del pulverizador	La manguera de la bomba está desgastada	Reemplace la manguera.
	Racores flojos	Inspeccione y vuelva a apretar todos los racores.
La luz indicadora 'SVC' se enciende en el cronómetro	40 horas de funcionamiento de la unidad completadas	Reemplace la manguera de la bomba y restablezca el cronómetro con el imán

Problema	Causa	Solución
No sale aire del compresor	La válvula neumática de la pistola está cerrada	Abra la válvula neumática de la pistola.
	Baja tensión	Compruebe la longitud y la sección del cable de extensión. Reemplácelo si fuera diferente al recomendado. Consulte la Conexión a tierra y los requisitos eléctricos, página 5.
	La aguja de la pistola está obstruida	Limpie la aguja y vuelva a intentarlo.
	Compresor desgastado	Reemplace el compresor. Póngase en contacto con un centro de servicio Graco cualificado.
	Las mangueras no están conectadas	Compruebe las piezas de desconexión rápida de la pistola y las mangueras.
	Manguera dañada	Reemplace la manguera.
La velocidad de aplicación es más lenta	El material es demasiado espeso	Diluya el material.
	La boquilla es demasiado pequeña	Cambie las boquillas por unas de mayor tamaño. Vea el Cuadro de selección de boquillas recomendadas, página 10.
	Se está utilizando demasiado aire	Cierre parcialmente la válvula neumática de la pistola para reducir el caudal de aire.
	La manguera de la bomba está desgastada	Reemplace la manguera.
	La pistola está obstruida o sucia	Libere la presión , página 5. Limpie la pistola.
	La manguera está retorcida	Elimine las retorceduras de la manguera.
	El ajuste de la pistola está demasiado bajo	Aumente el ajuste de caudal mediante la tuerca de ajuste.
	Hay demasiados aparatos enchufados en el mismo circuito	Desenchufe otros aparatos del circuito eléctrico.
	Cable de extensión demasiado largo o calibre equivocado	Utilice un cable de extensión diferente. Vea Conexión a tierra y requisitos eléctricos, página 5.
Flujo intermitente/salpicaduras	La conexión de la tolva no está apretada	Revise la junta. Apriete la conexión.
	Hay suciedad en el sistema	Limpie el sistema.
Las piezas de conexión rápida se sueltan.	El racor está sucio u oxidado	Limpie minuciosamente. Empape en aceite. Aplique unas gotas de aceite ligero.
La pistola no se para	La boquilla o la aguja está desgastada	Libere la presión , página 5. Reemplace las piezas desgastadas.
	Hay suciedad en los conductos de la aguja	Libere la presión , página 5. Limpie.
Hay fugas de fluido en la tuerca de ajuste del caudal	La junta está dañada	Libere la presión , página 5. Reemplace las juntas.
Hay fugas de fluido por uno de los tapones	Las juntas tóricas están dañadas o no están	Libere la presión , página 5. Reemplace las juntas tóricas.
	La pistola está dañada	Cambie la pistola.
La aguja no ajusta	Las roscas están sucias	Limpiar las roscas.
	La pistola no tiene boquilla	Colocar una boquilla en la pistola.

Características técnicas

Requisitos eléctricos de la unidad principal	120V CA, 60 hz, 15A, monofásico
Presión máxima de trabajo del fluido	70 psi (4,9 bar)
Presión máxima de trabajo de aire	50 psi (3,5 bar)
Especificaciones del compresor	Motor universal protegido térmicamente, sin aceite
Desplazamiento de aire del compresor	4,0 scfm a 45 psi
Generador necesario	3500W como mínimo
Motor eléctrico	CA universal de 14 Amp 1,5 Hp
Cable de alimentación	16 AWG, 3 hilos, 25 ft
Capacidad de la tolva de material	Modelo 254977: 8 galones Modelo 254978: 10 galones Tolva de material de la pistola: 3/4 de galón
Caudal máximo con texturas	Rental Pro 900 – 0,9 gpm (3,4 lpm) Rental Pro 1250 – 1,25 gpm (4,7 lpm)
Dimensiones: Rental Pro 900	
Longitud	584 mm (23 pulg.) con el asa
Anchura	456 mm (18 pulg.)
Altura	1016 mm (40 pulg.)
Peso (con manguera y pistola)	27,2 kg (60 lb)
Dimensiones: Rental Pro 1250	
Longitud	609 mm (24 pulg.) con el asa
Anchura	508 mm (20 pulg.)
Altura	1041 mm (41 pulg.)
Peso (con manguera y pistola)	29,5 kg (65 lb)
Piezas húmedas	latón, aluminio, plástico
Datos de sonido	
Nivel de presión de sonido*	83,2 dB(A)
Nivel de potencia de sonido**	97,5 dB(A)
Gama de temperaturas de almacenamiento	35°F - 160°F (1,6°C - 71°C)
Gama de temperaturas de funcionamiento	40°F - 115°F (4°C - 46°C)
Pistola:	
Presión máxima de funcionamiento	70 psi (4,9 bar)
Máxima presión de trabajo de aire	100 psi (6,895 bar)
Clasificación CFM	3,5 - 11 CFM
Peso	1,1 lb (500 g)

*Medido mientras se pulverizaba a una distancia de 1 m.

**Medido según ISO-3744

Garantía Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale by an authorized Graco distributor to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO QUE HABLAN ESPAÑOL

Las partes reconocen haber convenido que el presente documento, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos judiciales emprendidos, presentados o establecidos que tengan que ver con estas garantías directa o indirectamente, estarán redactados en inglés.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Para información sobre patentes, vea www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 312301

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2007, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

January 2013